DRETEC

スプーンスケール

PS-031

取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。この取扱説明書には、重要な注意事項と製品の取り扱い方を記載しております。よくお読みの上、各機能を十分にご理解いただき本製品を末永くご愛用ください。なお、この取扱説明書はお読みになられたあと、ご使用時にいつでも見られますよう大切に保管してください。

輸入発売元　株式会社ドリテック

〒333-0802 埼玉県川口市戸塚東 1-10-4エクセレンテ1F

お客様相談センター　0120-875-019

（月～金10：00～12：00, 13：00～16：00
祝祭日及び当社指定休日を除く）

〒334-0071埼玉県川口市安行慈林179-4

http://www.dretec.co.jp

保証規定

- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
- ※ 誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地変等による故障または損傷。
- ※ ご使用上に生じる外観の変化。
- ※ 本保証書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えられた場合。
- ※ 本保証書のご提示がない場合。
- ※ 一般家庭以外（例えば、業務用としての使用）に使用された場合の故障および損傷。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- 電池は保証対象外です。
- お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。また法令の定めのある場合を除き、事前のご同意を頂くことなく、上記の利用目的以外には使用いたしません。
- お買い上げ後１年間の保証期間内に、正常なご使用状態で故障した場合には本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- この保証書は本書に明示した期間において無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in JAPAN.）

保証書

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。
対象部品：本体　保証条件：持込修理
保証期間：お買い上げ日より１年以内

保証書	
	お買い上げ年月日 お買い上げ店
	お名前 ご住所
	お電話番号

各部の名称

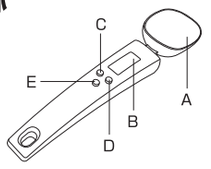

A ： 計量皿
B ： 表示部
C ： 「ON/OFF」ボタン
D ： 「ZERO」ボタン
E ： 「HOLD」ボタン

ご使用方法

●通常のはかり方

①

「ON/OFF」ボタンを押す

「ON/OFF」ボタンを押して電源を入れます。

※水平な場所に本体を置いて「ON/OFF」ボタンを押し、「0.0g」表示になる事を確認します。
※「0.0g」以外の数字が表示されましたら「ZERO」ボタンを押して表示を「0.0g」にしてからお使いください。
※電源を入れるときは計量皿の上には何ものせないでください。

②



計量物をのせる

計量物を計量皿にのせると重さが表示されます。

※「0.0ｇ」の表示を確認してから計量物をのせてください。
※最大表示範囲は300ｇです。
最大表示範囲以上の重さの物をはかると「0-Ld」と表示されます。
※持ったままではかる場合は計量したい物をすくった後、本体を持って水平に保った状態で、はかってください。傾けたり、不安定な状態では正確な計量ができません。正確に計量する場合は、本体を水平な場所に置いて計量値を確認してください。
※「HOLD」ボタンを押すと計量した目盛が固定されて、傾けても目盛が変わりません。約3秒後に解除されます。

●追加計量の仕方

①

「ON/OFF」ボタンを押す

「ON/OFF」ボタンを押して電源を入れます。

※水平な場所に本体を置いて「ON/OFF」ボタンを押し、「0.0g」表示になる事を確認します。
※「0.0g」以外の数字が表示されましたら「ZERO」ボタンを押して表示を「0.0g」にしてからお使いください。
※電源を入れるときは計量皿の上には何ものせないでください。

②



計量物をのせる

計量物を計量皿にのせると重さが表示されます。

※「0.0ｇ」の表示を確認してから計量物をのせてください。
※最大表示範囲は300ｇです。
最大表示範囲以上の重さの物をはかると「0-Ld」と表示されます。
※持ったままではかる場合は計量したい物をすくった後、本体を持って水平に保った状態で、はかってください。傾けたり、不安定な状態では正確な計量ができません。正確に計量する場合は、本体を水平な場所に置いて計量値を確認してください。
※本体を持ったままですと計量数値が動いてしまいます。正確な数値を確認する際には本体を水平な場所に置いて確認してください。

③

「ZERO」ボタンを押す

「ZERO」ボタンを押して、表示を「0.0g」にします。

④



追加する計量物を計量皿に入れる

追加する計量物を計量皿に入れると追加された計量物だけの重さをはかることができます。

※最大表示範囲を超えると「0-Ld」が表示されます。
※「HOLD」ボタンを押すと計量した目盛が固定されて、傾けても目盛が変わりません。約3秒後に解除されます。
※「HOLD」機能中は追加計量をしても数値は変わりません。解除されてから追加計量を行なってください。

お手入れ方法

1）本体の汚れはかたく絞ったふきんで拭き取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤をふきんにつけて拭き取ってください。

2）お手入れの際、シンナー・ベンジン ガソリン・灯油・アルコールなどは使わないでください。変色、変質するおそれがあります。

注）本製品は防滴、防塵仕様ではありませんので、水洗いしたり食器洗浄機で洗ったりしないでください。

電池交換（使用電池：CR2032×1個）

1）裏面の電池カバーを取りはずします。
2）古い電池を抜き取り、新しい電池の極性（＋・－）を間違えないように入れてください。（＋を上にしてください）
3）電池カバーをパチッと音がするまで押し込んで閉じます。

※ご使用中に電池が消耗しますと表示部左上に「▭」のマークが表示されます。交換の目安にしてください。表示部に「Lo」が表示されたときは速やかに新しい電池と交換してください。
※本製品は新しい正常な電池を組み込んだ場合、約9ヶ月作動します。
（1日3回、1回3分使用した場合：室温20℃）
※製品に組み込まれている電池は動作確認用電池ですので、電池寿命は短い場合があります。
※電池を廃棄するときは、お住まいの自治体の指示に従ってください。

精度保証範囲

●本製品は計量法で定められた技術基準に基づいて製造、検査しております。ご使用の場合は、はかられた重さに対し下記の範囲で精度を保証いたします。

（使用場所の温度20℃±5℃の場合）

はかる量	精度
0gを越え75gまではかる場合	±0.2ｇ
75gを越え300gまではかる場合	±0.3ｇ

※日本の各地域の重力値には若干の差があります。当社のはかりは高精度のため、これらの影響を受け地域により計量値に若干の差が生じます。
●本製品は家庭で使用されるために作られたものです。品物の売買取引や、公にその物の重さを証明する場合には使用しないでください。

⚠ 製品についてのお願い事と注意

本製品は精密機器です。落下させたり、強い衝撃を与えないでください。
故障の原因になります。

計量物はゆっくりと計量皿にのせてください。
強く落とすと故障の原因になります。

保管する際は、上に物をのせたり、計量皿に負荷をかけないようにしてください。
故障の原因になります。

高温になる場所に置かないでください。
機器の表面が劣化するほか、火災の原因になることがあります。ストーブなどの加熱器具の近く、直射日光の当たるところには放置しないでください。

湿気や磁気や油分の多い場所に置かないでください。
故障の原因になります。

加熱、分解、改造、水中での使用はしないでください。
故障の原因になります。

⚠ 電池についての警告

●ショート、分解、加熱、火に入れないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
●電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。
●電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池とまじると発火、破裂の原因になります。

⚠ 電池についてのご注意

下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと、液漏れや破裂のおそれがあり機器の故障、けがの原因となります。
※ 電池の極性（＋・－）を正しく入れてください。
※ 使い終わった電池はすぐに器具から取り出してください。
※ 長期間使用しない場合は電池を取り出しておいてください。

主な仕様

最大計量	：300g
最小表示	：0.1ｇ
使用電池	：CR2032（リチウム電池1個）
電池寿命	：約9ヶ月（1日3回、1回3分：室温20℃）
消費電流	：4.0mA以下
オートパワーオフ	：約1分